


Anlagen:

Anlage 2:



Anlage 1:

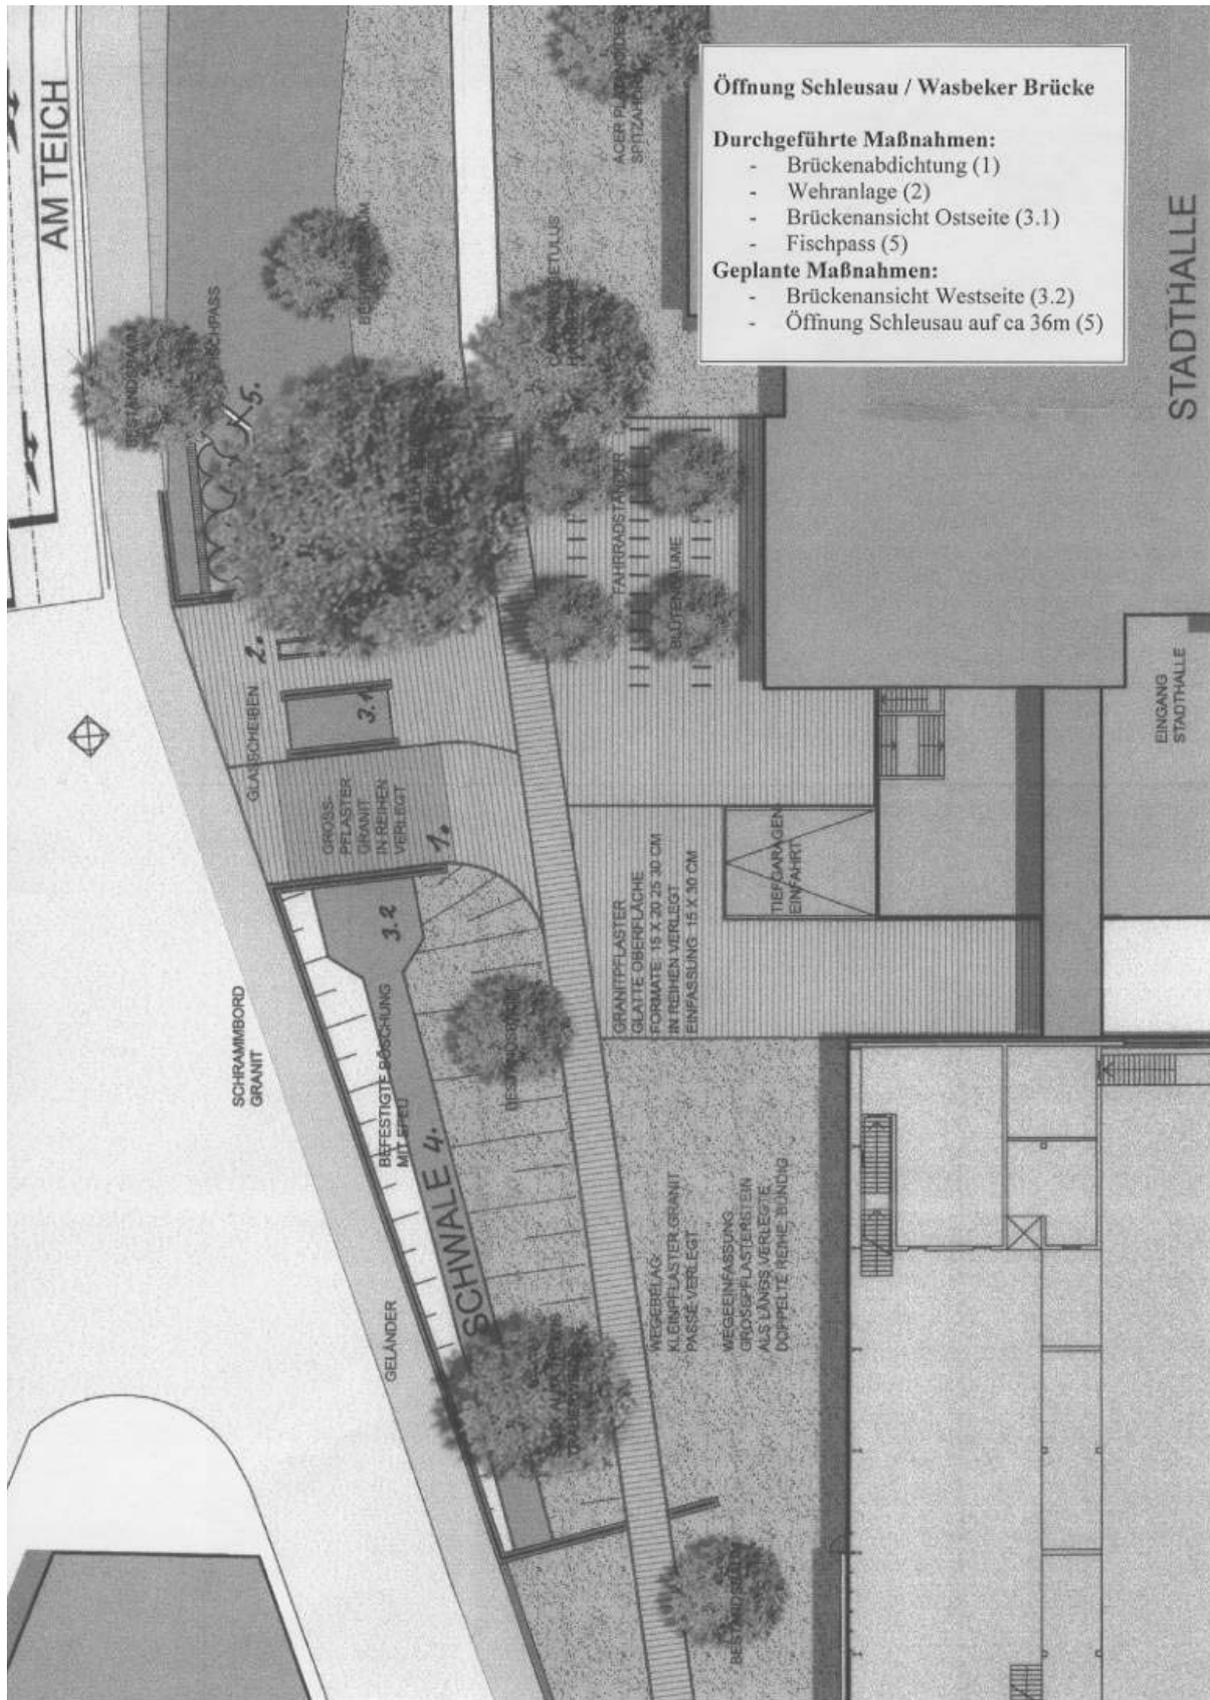

Schadensbeschreibung

Überbau - Plattenbrücke

[4] Überbau, ausgeprägt, Aussinterung, | infolge eindringenden Wassers |
S=0, V=0, D=2




AUSSINTERUNG

[3] Platte, Bewehrung, eine Stelle, Fehlstelle, | Eisen sind vor dem Auflager abgetrennt |
S=3, V=0, D=3



EISEN ABGETRENNT

[1] Platte, Beton, ausgeprägt, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung
S=3, V=0, D=3 EP

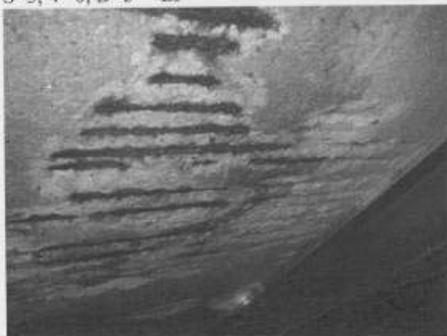

FREILIEGENDE BEWEHRUNG
DECKENUNTERSICHT

[2] Platte, Beton, ausgeprägt, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, | Deckenuntersicht teilweise zerstört | Bewehrung gänzlich vom Beton abgelöst, Beton über der Bewehrung zusätzlich abgeplatzt, Untersicht vereist infolge der Durchfeuchtung |
S=3, V=0, D=3 EP



DECKENUNTERSICHT ZERSTÖRT